S SCHMERSAL

DE	Betriebsanleitung . Original	 .Seiten 1 bis 6

		100
l la		
	HI C	:111

1 Zu diesem Dokument 1.1 Funktion	.1 .1 .1
2 Produktbeschreibung 2.1 Typschlüssel 2.2 Sonderausführungen 2.3 Bestimmung und Gebrauch 2.4 Technische Daten 2.5 Sicherheitsbetrachtung	.2 .2 .2
3 Montage	3
3.1 Allgemeine Montagehinweise	
	.3 .3 .3 .4

	Demontage und Entsorgung	
6.1	Demontage	.4
	Entsorgung	
7	Anhang	
7.1	EU-Konformitätserklärung	.5
7.2	Einbau- und Prüfprotokoll	6

1. Zu diesem Dokument

1.1 Funktion

Die vorliegende Betriebsanleitung liefert die erforderlichen Informationen für die Montage, die Inbetriebnahme, den sicheren Betrieb sowie die Demontage der Sicherheitsauswertung. Die Betriebsanleitung ist stets in einem leserlichen Zustand und zugänglich aufzubewahren.

1.2 Zielgruppe: autorisiertes Fachpersonal

Sämtliche in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Handhabungen dürfen nur durch ausgebildetes und vom Anlagenbetreiber autorisiertes Fachpersonal durchgeführt werden.

Installieren und nehmen Sie das Gerät nur dann in Betrieb, wenn Sie die Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben und Sie mit den geltenden Vorschriften über Arbeitssicherheit und Unfallverhütung vertraut sind.

Auswahl und Einbau der Geräte sowie ihre steuerungstechnische Einbindung sind an eine qualifizierte Kenntnis der einschlägigen Gesetze und normativen Anforderungen durch den Maschinenhersteller geknüpft.

1.3 Verwendete Symbolik



Information, Tipp, Hinweis:

Dieses Symbol kennzeichnet hilfreiche Zusatzinformationen.



Vorsicht: Bei Nichtbeachten dieses Warnhinweises können Störungen oder Fehlfunktionen die Folge sein.

Warnung: Bei Nichtbeachten dieses Warnhinweises kann ein Personenschaden und/oder ein Schaden an der Maschine die Folge sein.

1.4 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die hier beschriebenen Produkte wurden entwickelt, um als Teil einer Gesamtanlage oder Maschine sicherheitsgerichtete Funktionen zu übernehmen. Es liegt im Verantwortungsbereich des Herstellers einer Anlage oder Maschine, die korrekte Gesamtfunktion sicherzustellen.

Die Sicherheitsauswertung darf ausschließlich entsprechend der folgenden Ausführungen oder für durch den Hersteller zugelassene Anwendungen eingesetzt werden. Detaillierte Angaben zum Einsatzbereich finden Sie im Kapitel "Produktbeschreibung".

1.5 Allgemeine Sicherheitshinweise

Die Sicherheitshinweise der Betriebsanleitung sowie landesspezifische Installations-, Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten.



Weitere technische Informationen entnehmen Sie bitte den Schmersal Katalogen bzw. dem Online-Katalog im Internet unter www.schmersal.net.

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

Restrisiken sind bei Beachtung der Hinweise zur Sicherheit sowie der Anweisungen bezüglich Montage, Inbetriebnahme, Betrieb und Wartung nicht bekannt.

ia

ia

Schaltleistenfunktion

1.6 Warnung vor Fehlgebrauch



Bei nicht sachgerechter oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung oder Manipulationen können durch den Einsatz der Sicherheitsauswertung Gefahren für Personen oder Schäden an Maschinen- bzw. Anlagenteilen nicht ausgeschlossen werden.

1.7 Haftungsausschluss

Für Schäden und Betriebsstörungen, die durch Montagefehler oder Nichtbeachtung dieser Betriebsanleitung entstehen, wird keine Haftung übernommen. Für Schäden, die aus der Verwendung von nicht durch den Hersteller freigegebenen Ersatz- oder Zubehörteilen resultieren. ist jede weitere Haftung des Herstellers ausgeschlossen.

Jegliche eigenmächtige Reparaturen, Umbauten und Veränderungen sind aus Sicherheitsgründen nicht gestattet und schließen eine Haftung des Herstellers für daraus resultierende Schäden aus.

2. Produktbeschreibung

2.1 Typschlüssel

Diese Betriebsanleitung ist gültig für folgende Typen:

2.2 Sonderausführungen

Für Sonderausführungen die nicht im Typschlüssel unter 2.1 aufgeführt sind gelten die vor- und nachgenannten Angaben sinngemäß, soweit diese mit der serienmäßigen Ausführung übereinstimmen.

2.3 Bestimmung und Gebrauch

Die Sicherheitsauswertung wertet die Signale von 2 SE-Sicherheitsschaltleisten (Signalgeber) aus. Die Sicherheitsauswertung ist für den Einbau in einen Schaltschrank (IP54) vorgesehen.

Die Sicherheitsauswertung darf nur mit der Sender-/ Empfängereinheit SE-R/SE-T (Sensor-Set SE-SET) des Signalgebers betrieben werden.



Der Signalgeber und die zugehörige Sicherheitsauswertung bilden zusammen das System Sicherheits-Schaltleiste nach EN ISO 13856-2.

Mit der Betätigung einer Schaltleiste öffnet der Sicherheitskontakt der Sicherheitsauswertung.

Die manuelle Rückstellfunktion, wenn notwendig, wird in der Maschinensteuerung realisiert. Manueller Reset und Autoreset müssen den Anforderungen der EN ISO 13856-2 (Zustandsdiagramm A2, A3)



Das Gesamtkonzept der Steuerung, in welche die Sicherheitskomponente eingebunden wird, ist nach den relevanten Normen zu validieren.

2.4 Technische Daten
Vorschriften:

Vorschriften:	EN ISO 13856-2
Startbedingungen:	Automatik
Rückführkreis vorhanden (J/N):	nein
Ansprechzeit:	16 ms
Bereitschaftszeit:	max. 300 ms
Einschaltverzugszeit:	max. 300 ms
Ausschaltverzugszeit:	typ. 15 ms
Bemessungsbetriebsspannung U _e :	24 VDC (+ 20 % / -10%)
Leistungsaufnahme:	< 4 W
Absicherung Versorgungsspannung:	0,2 A träge
Überwachung der Eingänge:	
Querschlusserkennung:	ja

Drahtbrucherkennung: Erdschlusserkennung:

Ausgange.	
Stopkategorie 0:	1
Stopkategorie 1:	0
Anzahl der Sicherheitskontakte:	1
Anzahl der Hilfskontakte:	0
Anzahl der Meldeausgänge:	1
Max. Schaltvermögen der Sicherheitskontakte:	2 A / 230 VAC

	2 A / 24 VDC
Gebrauchskategorie nach EN 60947-5-1:	AC -15: 230 V / 2 A
	DC -13: 24 V / 2 A
Kurzschlussschutz:	6 A gG D-Sicherung
Mechanische Lebensdauer:	20 Millionen Schaltspiele
LED-Anzeige:	Versorgungsspannung,

Umgebungsbedingungen:

Betriebsumgebungstemperatur:	+5 °C +55 °C
Schutzart:	Gehäuse: IP40,
	Klemmen: IP20,
	Einbauraum: IP54
Befestigung:	Schnellbefestigung für Normschiene
	nach DIN EN 60715
Anschlussausführung:	Schraubklemmen
Anschlussquerschnitt:	2,5 mm² Massivdraht oder
	1,5 mm² Litze mit Hülse
Gewicht:	164 g
Abmessungen (H/B/T):	100 x 22,5 x 120 mm

2.5 Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften:	EN ISO 13849-1
PL:	C
Kategorie:	1
PFH-Wert:	2,24 x 10 ⁻⁶ / h bis max. 5.000 Schaltzyklen/Jahr
Gebrauchsdauer:	20 Jahre

Die vorgenannten Sicherheitskennwerte gelten für die Kombination aus Sensor-Set SE-SET (Sender SE-T, Empfänger SE-R) und Sicherheitsauswertung. Das Gummihohlprofil muss im Rahmen der Sicherheitsbetrachtung nicht berücksichtigt werden.

3. Montage

3.1 Allgemeine Montagehinweise

Einbau des Sicherheitsschaltgerätes in einen Schaltschrank (IP54). Die Befestigung erfolgt via Schnellbefestigung für Normschienen gemäß EN 60715.

Zur Befestigung auf einer Normschiene dient ein Rastelement auf der Rückseite des Gerätes.



Erschütterungen, die größer als 5 g / 33 Hz sind, sind zu vermeiden.

3.2 Abmessungen

Geräteabmessungen (H/B/T): 100 x 22,5 x 120 mm

4. Elektrischer Anschluss

4.1 Allgemeine Hinweise zum elektrischen Anschluss




Der elektrische Anschluss darf nur im spannungslosen Zustand und von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.

4.2 Anschluss

Nur der Ausgangskontakt 11/14/12 ist ein Sicherheitskontakt. Der Ausgangskontakt 21/24/22 ist ein Meldekontakt.

4.3 Klemmenbelegung

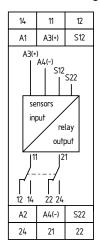


A1 / A2: 24 VAC/DC

Versorgungsspannung liegt an = LED "power" leuchtet


Anschlussverbindungen:

- Leiterquerschnitt: 2 x 1,5 mm²
- Kapazität: 150 nF/km
- · Widerstand: 28 Ohm/km
- Betriebsspannung an Klemmen A1(+) und A2(-) anlegen.
- Sender/Empfänger anschließen: Anschlüsse braun, weiß, grün vom Sender und Empfänger gem. Anschlussbeispiel anschließen.
- Sicherheitsausgang in den Maschinenkreis einbinden: Klemme 11/14.
- Meldeausgang 21/22 ist kein Sicherheitsausgang und darf nur als Meldekontakt genutzt werden (Relaisausgang).
- Bei Anschluss nur einer Schaltleiste muss das Sicherheitssignal gn an beide Eingangsklemmen (S12 und S22) geführt werden.
- Vor die Ausgangskontakte ist eine Sicherung (6 A träge) zu schalten.
- Ausreichende Schutzbeschaltung der Ausgangskontakte bei kapazitiven und induktiven Lasten.
- Freigabepfade nach DIN EN 60664-1 sicher getrennt bis 300 V.

4.4 Anschlussbeispiele Eingangsebene

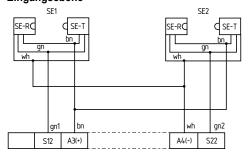


Anschluss mit 2 Schaltleisten (Signalgebern)

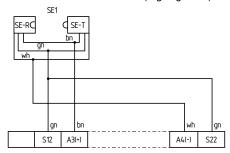

Anschluss mit 1 Schaltleiste (Signalgeber)

Wird nur eine Sicherheits-Schaltleiste SE 40 / SE 70 angeschlossen, werden die Klemmen S12/ S22 gebrückt. Schaltleisten nicht betätigt = Doppel LED "SE" leuchtet.


Ausgangsebene

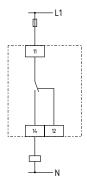

Sicherheitsausgang: (ausschließlich Kontakt 11/14)

Schaltleisten nicht betätigt = Sicherheitsausgang angesteuert

- = 11/14 geschlossen
- = Doppel-LED "SE" leuchtet

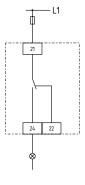

Meldeausgang:

Schließer und Öffner nicht für Sicherheitsfunktion geeignet! Beispiel Meldeleuchte:

Schaltleisten betätigt = Meldeausgang nicht aktiv

- = 21/22 geschlossen
- = Doppel-LED "SE" nicht aktiv

Betriebsanleitung Sicherheitsauswertung

4.5 Inbetriebnahme

Die Sicherheitsauswertung ist hinsichtlich ihrer Sicherheitsfunktion zu testen. Hierbei ist vorab Folgendes zu gewährleisten:

- 1. fester Sitz der Sicherheitsauswertung
- 2. Unversehrtheit der Zuleitung

Nach Zuschalten der Betriebsspannung ist der Sicherheitskontakt 11/14 geschlossen, der Meldekontakt 21/22 ist geöffnet, wenn der Lichtweg in beiden Profilen frei ist. Wird der Lichtweg in einem oder beiden Profilen unterbrochen, wird der Maschinenfreigabekreis 11/14 unterbrochen und der Meldepfad 21/22 geschlossen (Gekoppelte Auswertung der Signalgeber). Ist der Lichtweg in beiden Profilen wieder frei, wird der Sicherheitspfad 11/14 geschlossen und der Meldepfad 21/22 geöffnet.

4.6 Diagnose- / Fehlermeldungen

- Kurzschlüsse und Unterbrechungen der Leitungen zu den Sensoren werden durch die Auswertung erkannt. Die Ausgangsebene fällt in die Ruhelage (sicherer Zustand) zurück.
- Leuchtdioden erloschen: Betätigung einer oder beider Leisten erfolgt.
- "POWER" Leuchtdiode erloschen: Keine Versorgungsspannung.

5. Wartung

5.1 Wartung der Sicherheitsauswertung

Bei ordnungsgemäßer Installation und bestimmungsgemäßer Verwendung arbeitet die Sicherheitsauswertung wartungsfrei. In regelmäßigen Abständen empfehlen wir eine Sicht- und Funktionsprüfung mit folgenden Schritten:

- Sicherheitsauswertung auf festen Sitz prüfen
- · Zuleitung auf Beschädigung überprüfen

Bei rauen Betriebsbedingungen empfehlen wir eine regelmäßige Überprüfung der Funktion des Gesamtsystems. (Siehe auch Einbau- und Prüfprotokoll im Anhang.)

Beschädigte oder defekte Geräte sind auszutauschen.

5.2 Verschleißprüfung am Gummiprofil

Die Schaltleiste muss einmal jährlich mit einer optischen Sichtprüfung auf Beschädigung kontrolliert werden. Bei Beschädigung muss die Schaltleiste getauscht werden weil die Sicherheitswirkung nicht mehr vollständig gewährleistet ist. Es müssen die folgenden Kontrollen durchgeführt werden:

- Überprüfung des Gummiprofils auf Beschädigung z.B. Risse
- Überprüfung des Gummiprofils auf zu geringe Elastizität wegen z.B. Alterung
- Überprüfung auf festen Sitz der Befestigung
- Auslösen der Schaltleiste durch Betätigung des Gummiprofils per Hand

6. Demontage und Entsorgung

6.1 Demontage

Die Sicherheitsauswertung ist nur in spannungslosem Zustand zu demontieren.

6.2 Entsorgung

Die Sicherheitsauswertung ist entsprechend der nationalen Vorschriften und Gesetze fachgerecht zu entsorgen.

7. Anhang

7.1 EU-Konformitätserklärung

EU-Konformitätserklärung

9 SCHMERSAL

Original K.A. Schmersal GmbH & Co. KG

Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany

Internet: www.schmersal.com

Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.

Bezeichnung des Bauteils:

Тур: siehe Typenschlüssel

Beschreibung des Bauteils: Sicherheitsauswertung zur Überwachung optoelektronischer

Sicherheits-Schaltleisten der Reihen SE 40/70

mit Sensor-Set SE-SET

Einschlägige Richtlinien: Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

EMV-Richtlinie 2014/30/EU RoHS-Richtlinie 2011/65/EU

Angewandte Normen: EN ISO 13856-2:2013

EN ISO 13849-1:2008 + AC:2009 EN 12978:2003 + A1:2009

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Benannte Stelle der

Baumusterprüfung: Am Grauen Stein 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035

01/205/5007.01/14 EG-Baumusterprüfbescheinigung:

Bevollmächtigter für die Zusammen-Oliver Wacker Möddinghofe 30 stellung der technischen Unterlagen:

42279 Wuppertal

Ort und Datum der Ausstellung: Wuppertal, 3. Februar 2017

> Rechtsverbindliche Unterschrift **Philip Schmersal**

Geschäftsführer

SE-100 C-F-DE

Die aktuell gültige Konformitätserklärung steht im Internet unter www.schmersal.net zum Download zur Verfügung.



Anhang

7.2 Einbau- und Prüfprotokoll

	n-Systems	
	e und der regelmäßigen Wartungen der Maschine sollte das n Sachkundigen in folgenden Punkten überprüft werden:	
Maschine / Bauvorhaben Datum der ersten Inbetriebnahme Name des	Signalauswertung Profil-Signalgeber Sender Empfänger Al-Profil	
1. Sichtprüfung des Signalge Prüfung der Signalgeberoberflä Schäden vorhanden sind, die d 2. Sichtprüfung der Signalübe Prüfung der Anschlüsse und de	bers che und ihrer Anschlüsse, um sicherzustellen, dass keine en bestimmungsgemäßen Betrieb verhindern. ertragung r Leitungsverlegung auf Defekte und Veränderungen.	
1. Sichtprüfung des Signalge Prüfung der Signalgeberoberflä Schäden vorhanden sind, die d 2. Sichtprüfung der Signalübe Prüfung der Anschlüsse und de 3. Sichtprüfung der Signalaus	bers che und ihrer Anschlüsse, um sicherzustellen, dass keine en bestimmungsgemäßen Betrieb verhindern. ertragung r Leitungsverlegung auf Defekte und Veränderungen.	
1. Sichtprüfung des Signalge Prüfung der Signalgeberoberflä Schäden vorhanden sind, die d 2. Sichtprüfung der Signalübe Prüfung der Anschlüsse und de 3. Sichtprüfung der Signalaus Prüfung des Gehäuses und sein	bers che und ihrer Anschlüsse, um sicherzustellen, dass keine en bestimmungsgemäßen Betrieb verhindern. ertragung r Leitungsverlegung auf Defekte und Veränderungen. swertung ner elektrischen Anschlüsse auf Defekte und Veränderungen.	
Schäden vorhanden sind, die de 2. Sichtprüfung der Signalübe Prüfung der Anschlüsse und de 3. Sichtprüfung der Signalaus Prüfung des Gehäuses und sein 4. Funktionsprüfung der Schalbetätigung des Signalgebers ar Schaltleiste sollte über die gesats	bers che und ihrer Anschlüsse, um sicherzustellen, dass keine en bestimmungsgemäßen Betrieb verhindern. ertragung r Leitungsverlegung auf Defekte und Veränderungen. swertung ner elektrischen Anschlüsse auf Defekte und Veränderungen.	

K. A. Schmersal GmbH & Co. KG

Möddinghofe 30, D - 42279 Wuppertal Postfach 24 02 63, D - 42232 Wuppertal

Phone: +49 - (0)2 02 - 64 74 - 0
Telefax +49 - (0)2 02 - 64 74 - 1 00
E-Mail: info@schmersal.com
Internet: http://www.schmersal.com